

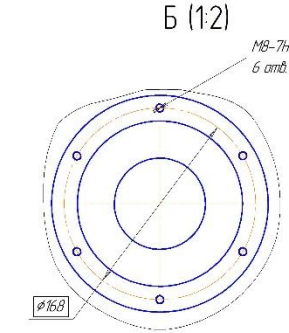
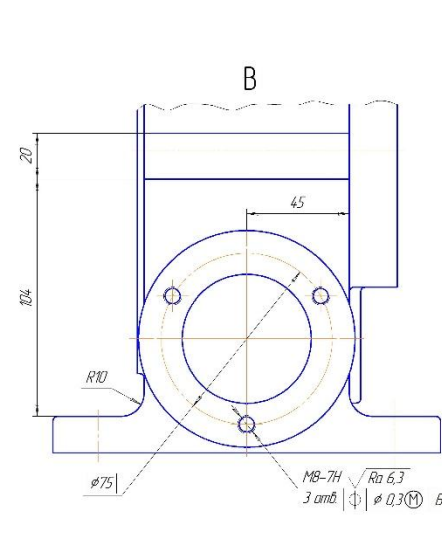


Модернізація технології механічної обробки деталі «Корпус редуктора»

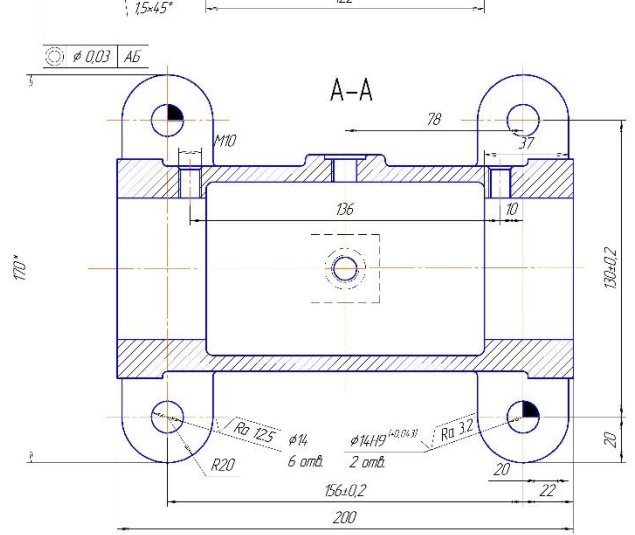

Керівник дипломного проекту:
к.т.н., доцент кафедри ТАМ
Муляр Ю.І.


Розробив: студент гр. 1ТМ-14сп
Яковишин В.О.

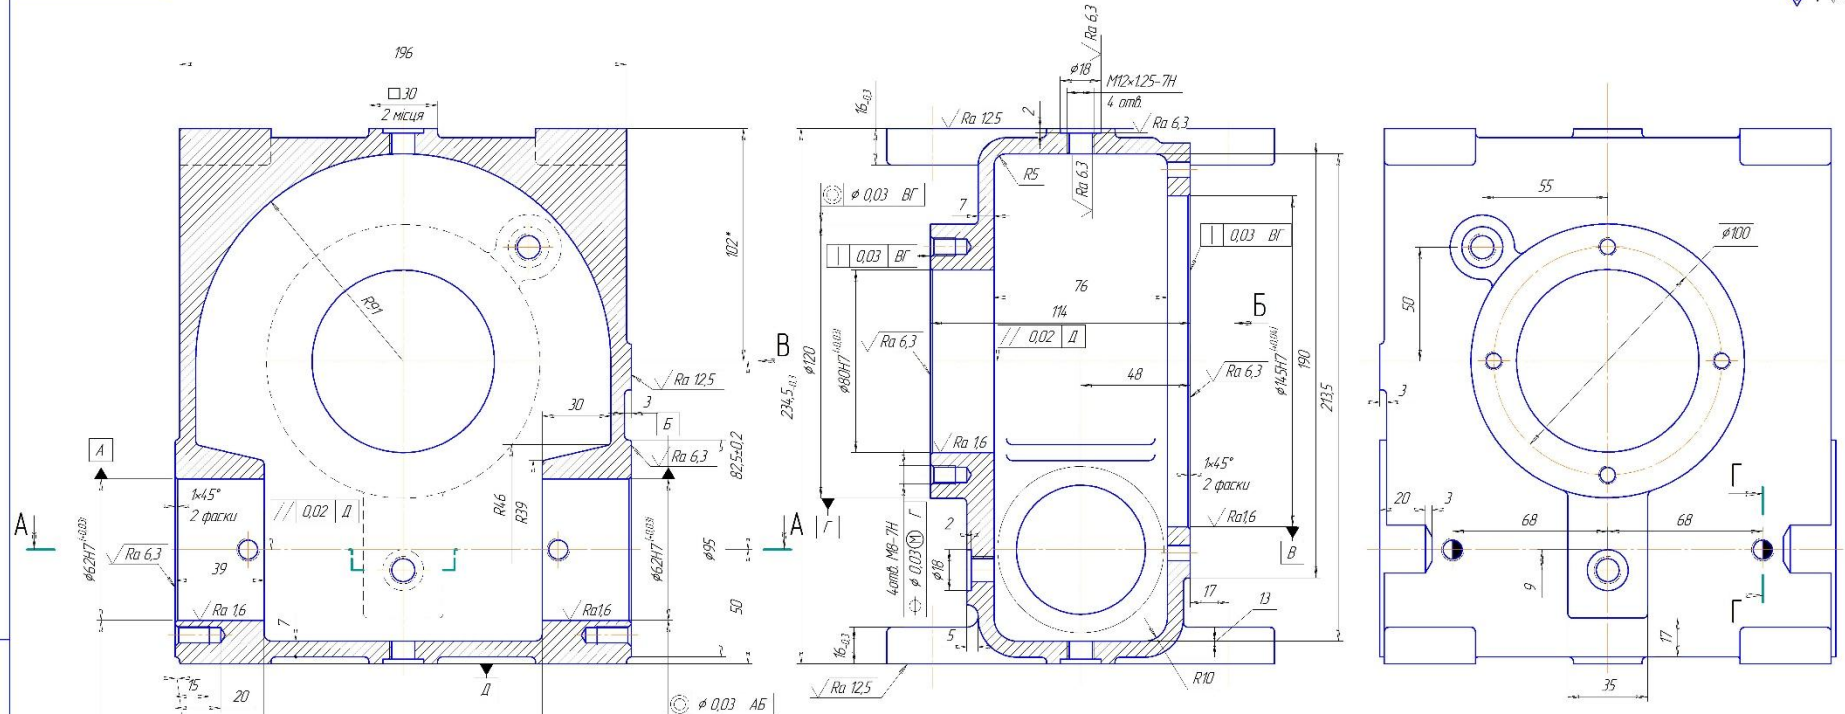


1. H14, h14, - IT14/2
2. Внутр. поверхности фрезерованы станком НЛ-5123 червячно-карманный по ГОСТ 7462-73
3. Зубчатые поверхности необраб. шлифшкуркой ГФ-021 ГОСТ 25129-80
4. Шершавость всех фасок - $\sqrt{Ra 6.3}$

				08-26.ДП.029.00.001		
Исполн.	Проверен.	Лист	Всего	Лист	Всего	
С.Ч.15	М.И.С.15	85	11	Лист	Всего	
Корпус редуктора				ВНТ4 зр.11М-14сп		
СЧ15 ГОСТ 14.12-85				ВНТ4 зр.11М-14сп		
Копировать				Формат А1		

Корпус редуктора 3D модель

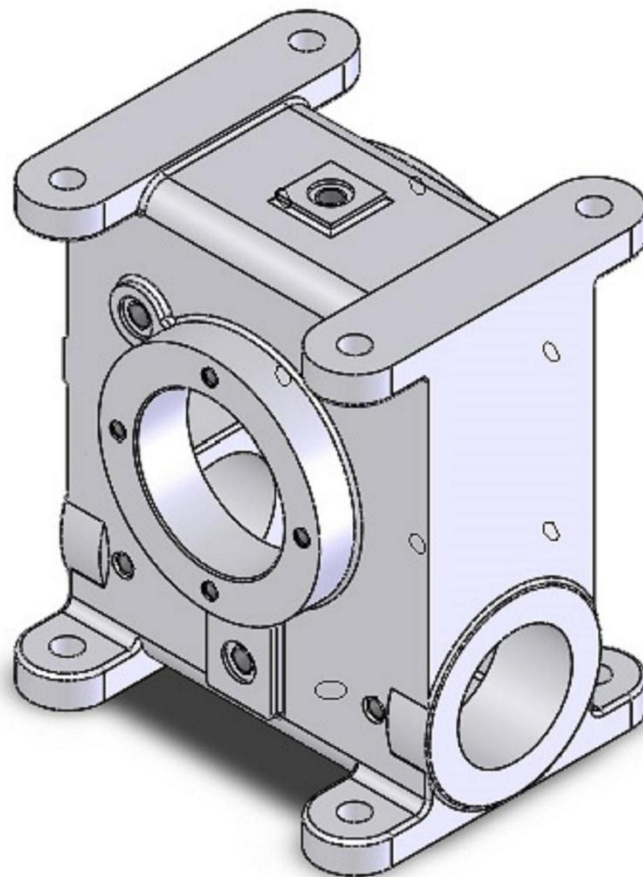

08-26.ДП.029.00.002

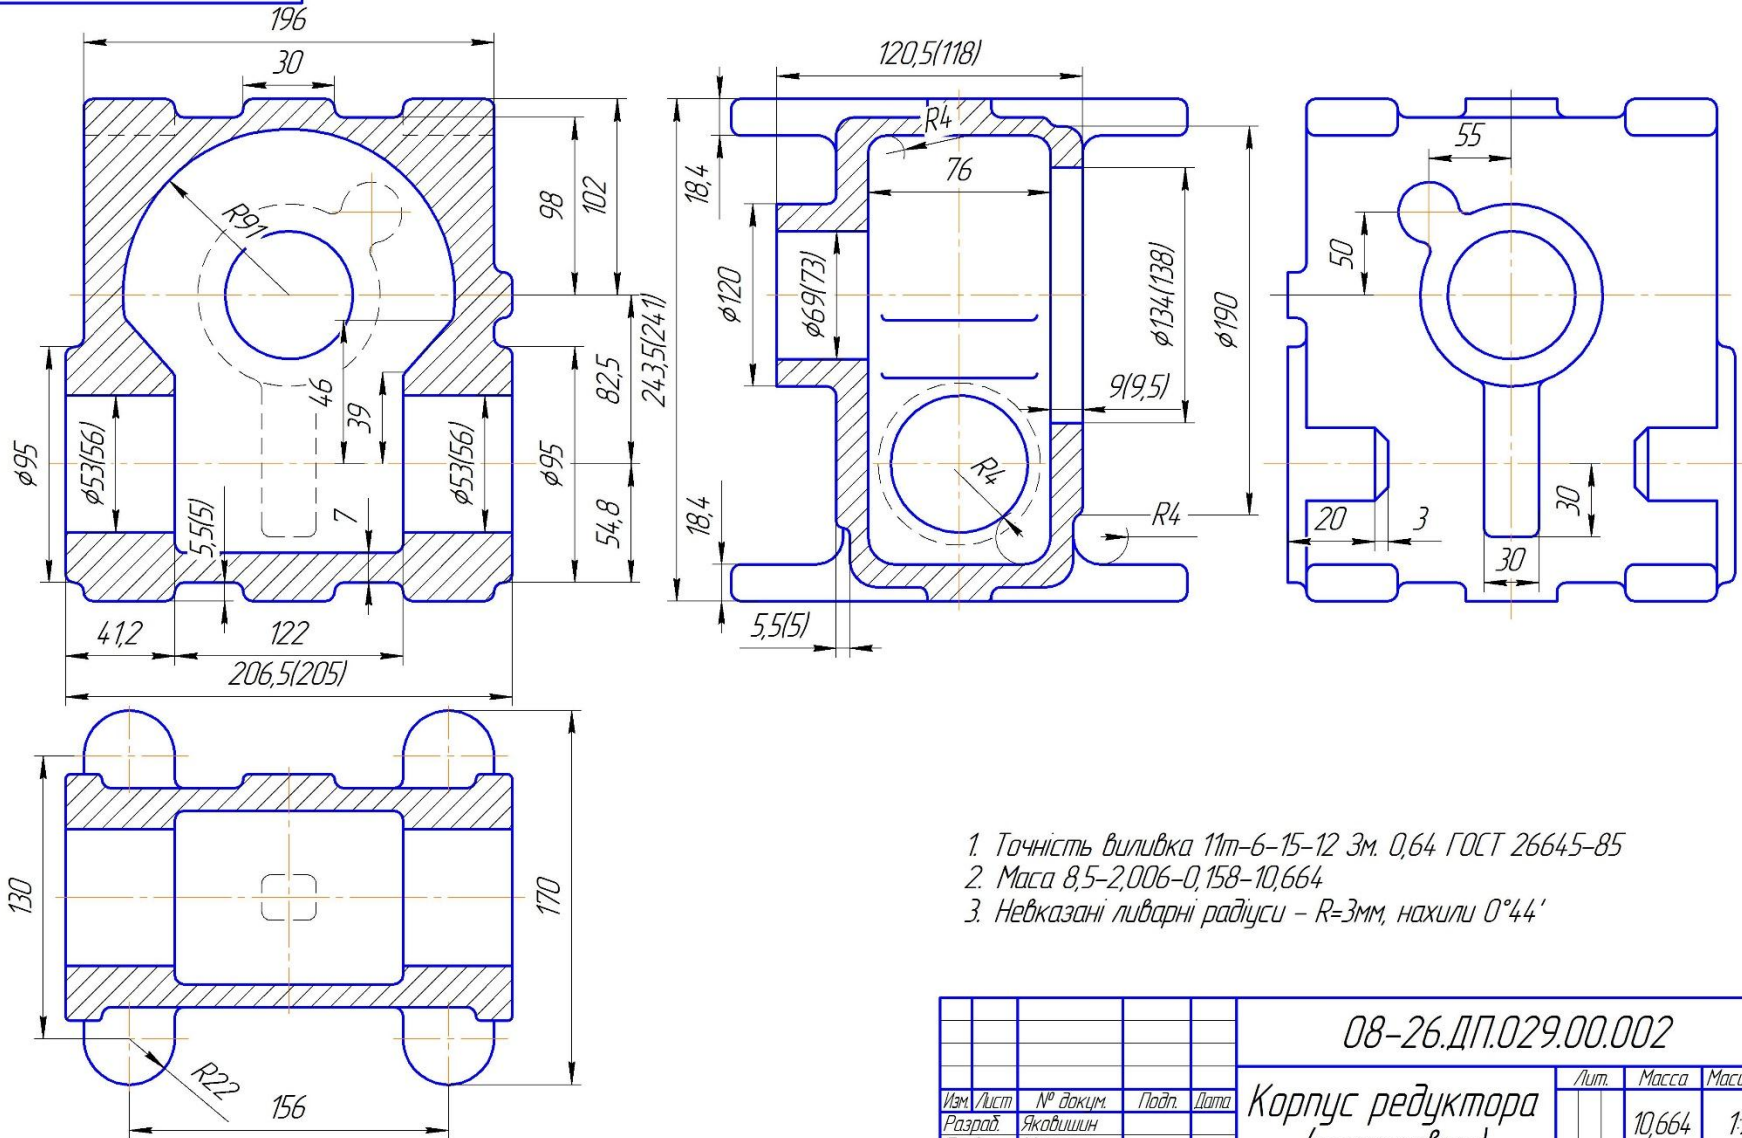

1. Точність вилівка 11т-6-15-12 Зм. 0,64 ГОСТ 26645-85
2. Маса 8,5-2,006-0,158-10,664
3. Невказані ливарні радіуси - R=3мм, нахили 0°44'

				08-26.ДП.029.00.002			
Взм. / Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Корпус редуктора (заготовка)	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Яковлев					10,664	1:2
Проб.	Миллер				Лист	Листов	1
Т.контр.							
Н.контр.	Савуляк			СЧ15 ГОСТ 1412-85	ВНТУ, 1ТМ-14		
Утв.	Сивак						

Копировал

Формат А3

Перв. примеч.

Стр. №

Подп. и дата


Инд. №

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Корпус редуктора(заготовка) 3D модель

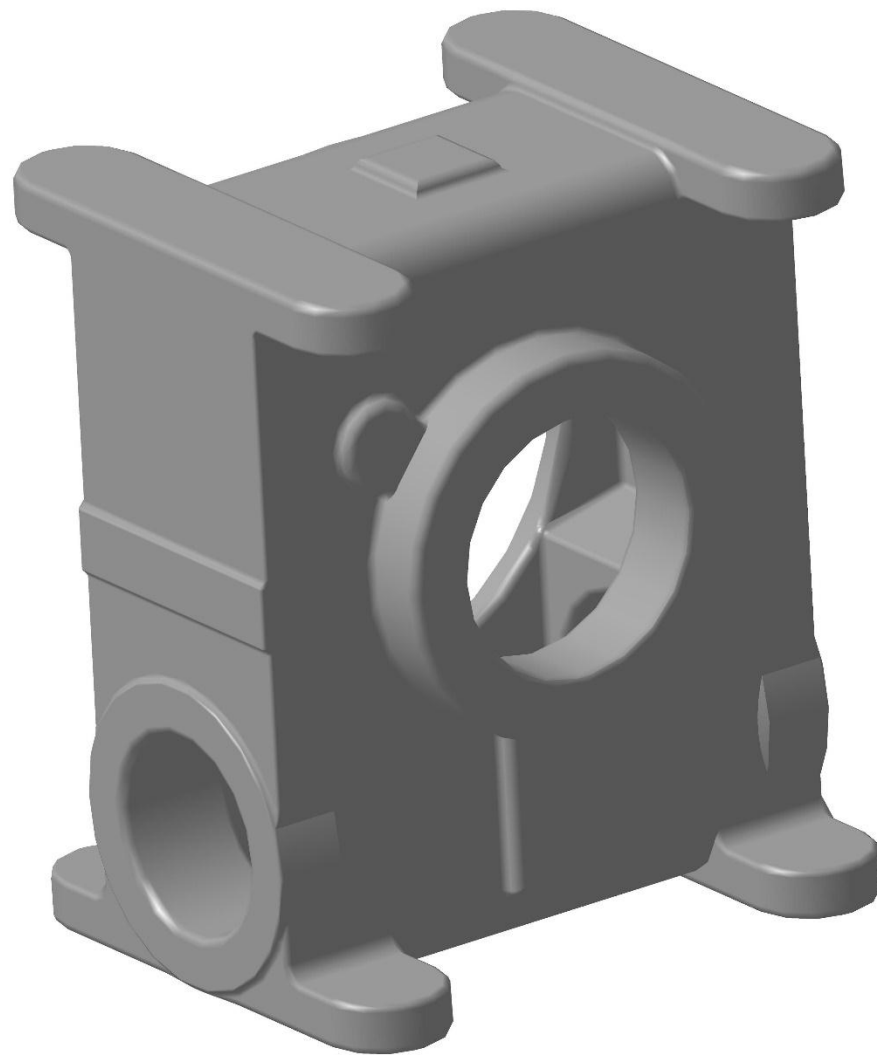

Модернізований ТП механічної обробки деталі


№ опер	Зміст операції	Схема базування та ескіз обробки	Обладнання
1	2	3	4
005	<p>Вертикально-фрезерна з ЧПК</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Встановити заготовку 2. Фрезерувати поверхні 1 однією заходою 3. Центрувати 2 отві 2 отві 3 отві 4 4. Свердлити 7 отві 2 попередньо нагрівати 5. Розсвердлити 2 отві 2 остаточно 6. Свердлити 2 отві 3 нагрівати 7. Свердлити отві 4 нагрівати 8. Центрувати отві 5 9. Свердлити фаску в отві 4 10. Нарізати різь в отві 4 нагрівати 11. Зняти заготовку 	<p>НН, НН, -НН/2</p>	<p>ГФ2171МФ3 Вертикально-фрезерний з ЧПК</p>
010	<p>Вертикально-фрезерна з ЧПК</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Встановити заготовку 2. Фрезерувати поверхні 1 однією заходою 3. Центрувати 4 отві 2 отві 3 4. Свердлити 4 отві 2 нагрівати 5. Свердлити отві 3 нагрівати 6. Центрувати отві 4 в отві 3 7. Свердлити фаску в отві 3 8. Нарізати різь в отві 3 нагрівати 9. Зняти заготовку 	<p>НН, НН, -НН/2</p>	<p>ГФ2171МФ3</p>
015	<p>Багатопільова з ЧПК</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Встановити заготовку в позицію підворотного столу 0° 2. Фрезерувати поверхні 1 однією заходою 3. Розточити отві 2 попередньо нагрівати 4. Розточити отві 2 попередньо нагрівати 5. Розточити отві 2 остаточно нагрівати 6. Розточити фаску 19 7. Центрувати в отві 3 8. Свердлити в отві 3 нагрівати 9. Нарізати різь в в отві 3 <ol style="list-style-type: none"> 10. Підвернути підворотний стіл на проградіані в позицію 90° 11. Фрезерувати поверхні 4, 5 однією заходою 12. Розточити отві 4 попередньо нагрівати 13. Розточити отві 6 попередньо нагрівати 14. Розточити отві 6 остаточно 15. Розточити фаску 20 16. Центрувати в отві 7 17. Свердлити в отві 7 18. Нарізати різь в в отві 7 	<p>НН, НН, -НН/2</p>	<p>Горизонтальний фрезерно-свердільно-розточувальний верстат з ЧПК З2206Р4Ч4 2206Р4Ч4 (оснащений підворотним столом та масивним на 30 інструментами)</p>

Модернізований ТП механічної обробки деталі (продовження)

015

19. Повернути поворотний стіл за програмою в позицію в 180°
20. Фрезерувати поверхні 8 одноразово
21. Фрезерувати поверхні 2,3,24 послідовно одноразово
22. Розточити отвір 9 попередньо напрахид
23. Розточити отвір 9 попередньо напрахид
24. Розточити отвір 9 остаточно напрахид
25. Розточити фаску 21
26. Центрувати 4 отві. 10
27. Свердлити 4 отві. 10
28. Нарізати різь в 4 отві. 10
29. Центрувати 2 отві. 15
30. Свердлити 2 отві. 15
31. Нарізати різь в 2 отві. 15
32. Центрувати 2 отві. 11, 13
33. Свердлити 2 отві. 11, 13
34. Зенкувати 2 отві. 12, 14
35. Зенкувати фаски в 2 отві. 11, 13
36. Нарізати різь в 2 отві. 11, 13

37. Повернути поворотний стіл за програмою в позицію в 270°
38. Фрезерувати повд. 16 одноразово
39. Розточити отвір 17 попередньо напрахид
40. Розточити отвір 17 попередньо напрахид
41. Розточити отвір 17 остаточно напрахид
42. Розточити фаску 22
43. Центрувати 3 отві. 18
44. Свердлити 3 отві. 18
45. Нарізати різь в 3 отві. 18
46. Зняти деталь

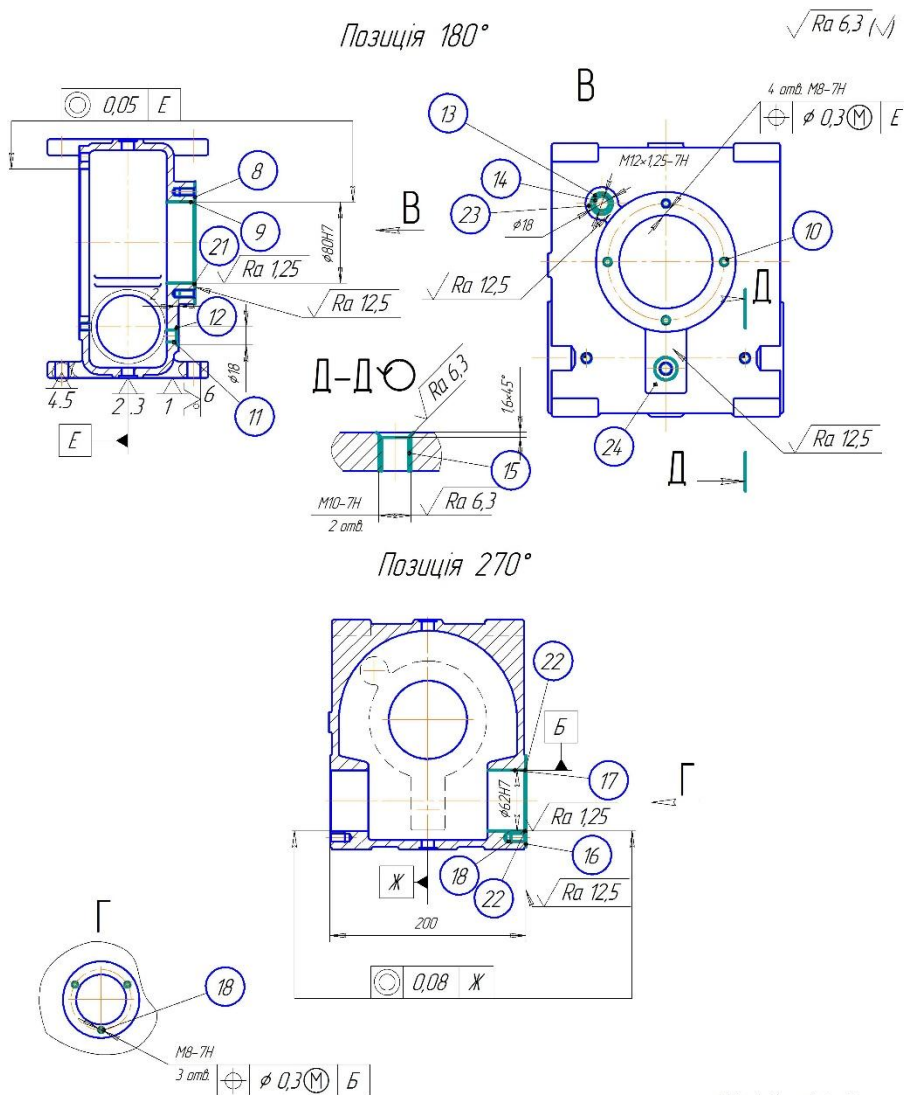

H14, h14; ±J14/2

Горизонтальний фрезерно-свердильно-розточувальний
 верстат з ЧПК
 2204ВМФ4
 (оснащений поворотним столом та магазином на 30 інструментів)

Розмірний аналіз ТП

Попередні та остаточні значення допусків


Розміри зосереджені незалежні розміри	Z1	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9
Попередні значення допусків розміри мкм	1.85	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6
Кінцеві значення	15	12	12	12	14	12	12	12	12	12
Попередні значення допусків розміри мкм	1.85	0.25	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.6
Кінцеві значення	218.55	25.45	181.2	22	2.2	7.2	178	158.2	163.2	78

Припуски на граничні розміри




Припуски, мм	Z1	Z2
Граничні розміри, мм	Z _{гн1}	3
	Z _{гн2}	3.4

Рівняння для розрахунку розмірних технологічних ланцюгів




№ з/п	Розрахункове рівняння	Вихідне рівняння	Розмір, що визначає
1	$-K_6 + V_9 = 0$	$K_6 = V_9$	V_9
2	$-K_{10} + K_7 + V_6 = 0$	$\Sigma K = V_6$, де $\Sigma K = K_{10} + K_7$	V_6
3	$-V_8 + V_4 + K_5 = 0$	$K_5 = V_8 - V_4$	V_8
4	$-V_4 + V_7 + K_6 = 0$	$K_6 = V_4 - V_7$	V_7
5	$-K_9 + V_2 = 0$	$K_9 = V_2$	V_2
6	$-V_3 + V_1 + K_4 = 0$	$K_4 = V_3 - V_1$	V_3
7	$-V_1 + V_5 + K_3 = 0$	$K_3 = V_1 - V_5$	V_5
8	$-V_1 + V_3 + Z_2 = 0$	$Z_2 = V_1 - V_3$	V_1
9	$-V_2 + V_4 + K_7 = 0$	$K_7 = V_2 - V_4$	V_2
10	$-Z_1 + V_5 + Z_1 + V_1 = 0$	$Z_1 = Z_1 + V_5 - V_1$	Z_1

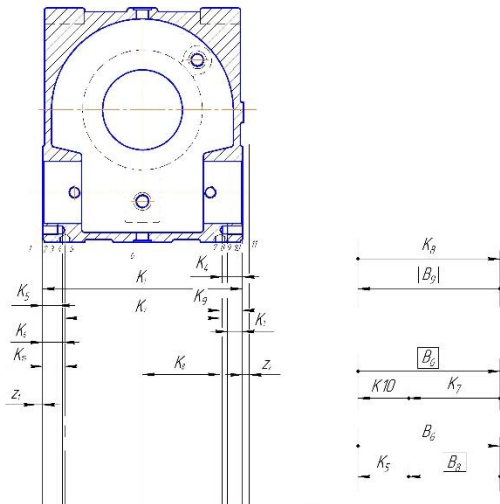




010 (Позиції 90 та 270°)

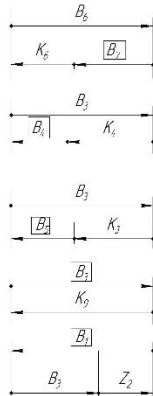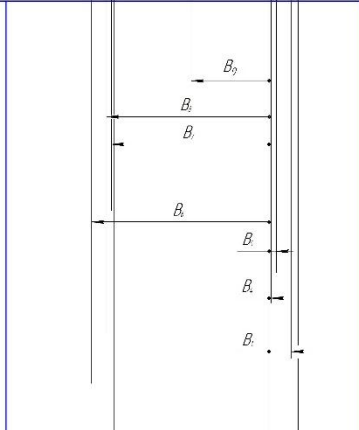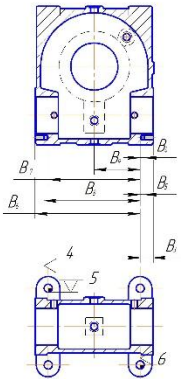


005

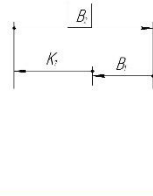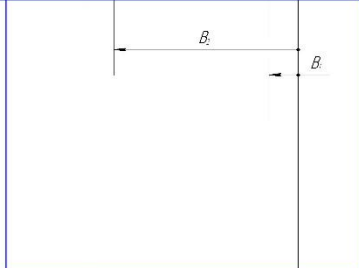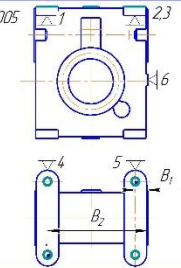


000

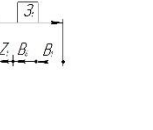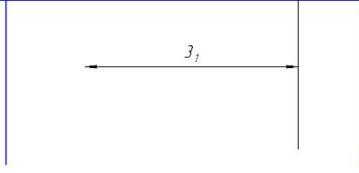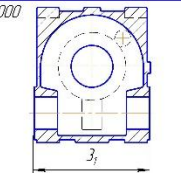


Похідне граф-дерево


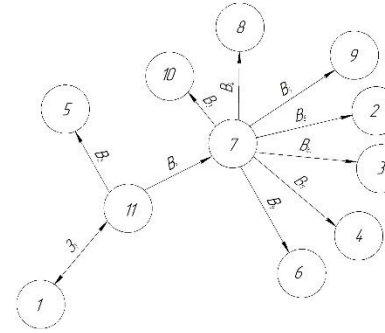


Вихідне граф-дерево

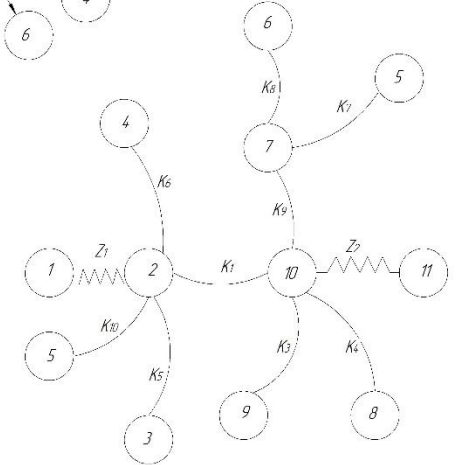

Суміщений граф

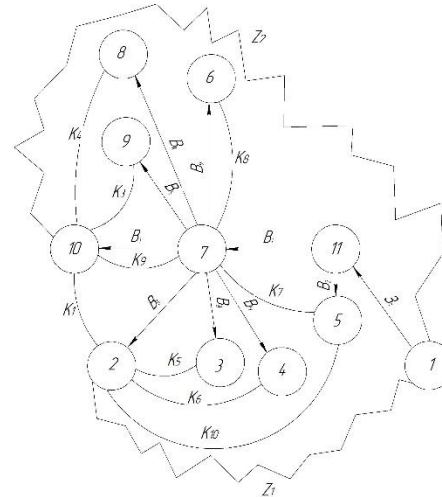

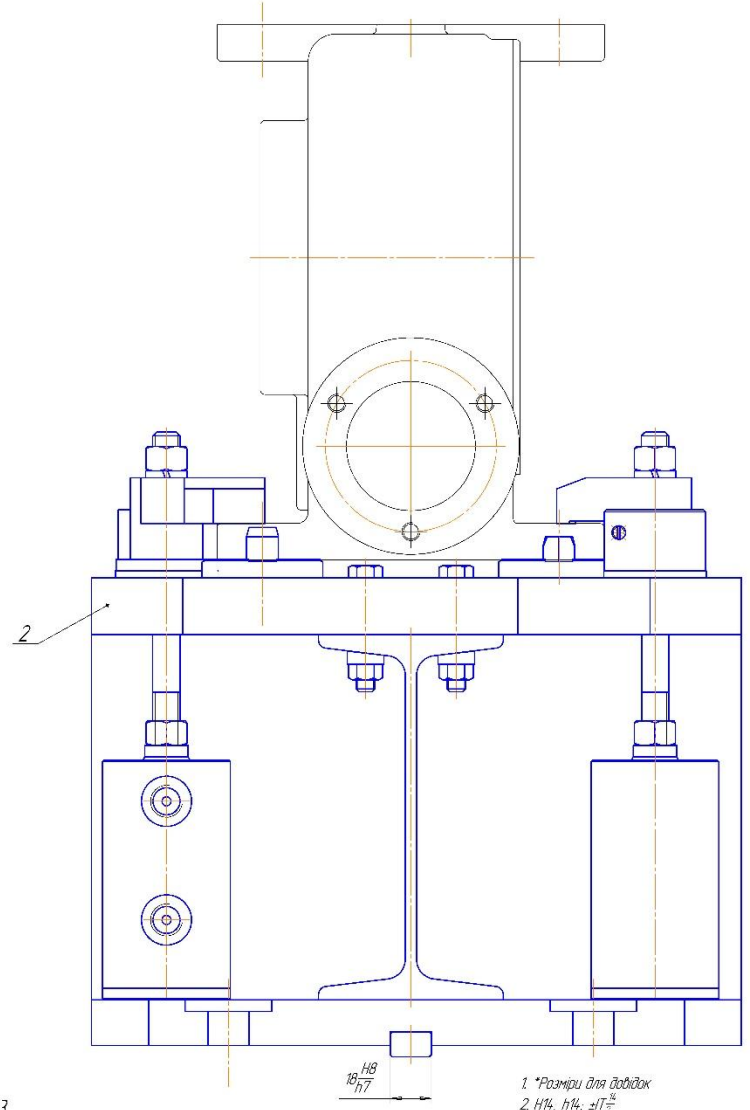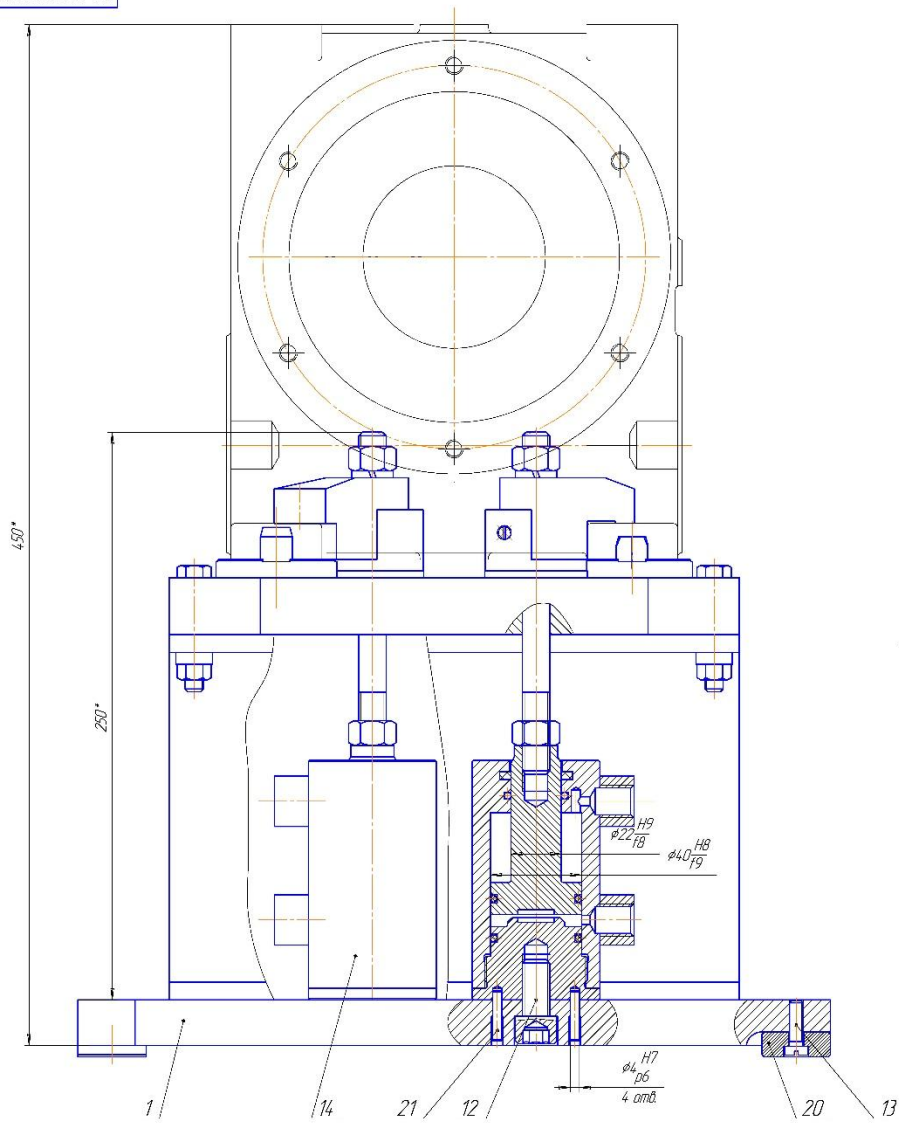


- 1 *Размеры для доводки
- 2 H14, h14, $\pm IT_7^{14}$
- 3 Сила закрутки 32885 Н – на один прихват
- 4 Точность пристосування 0,089

				08-26.ДТ.029.01.000 СК	
Вид	Лист	Кол-во	Дата	Лист	Всего
Чертеж	11	-		11	
Измен.					
Исполнитель					
Проверен					
Утвержден					
Спецификация					
Сборочный чертеж					

**Верстатне пристосування
на операцію 015**

ВНТУ зр ПТМ-14сп


Верстатне пристосування операцію O15 3D модель

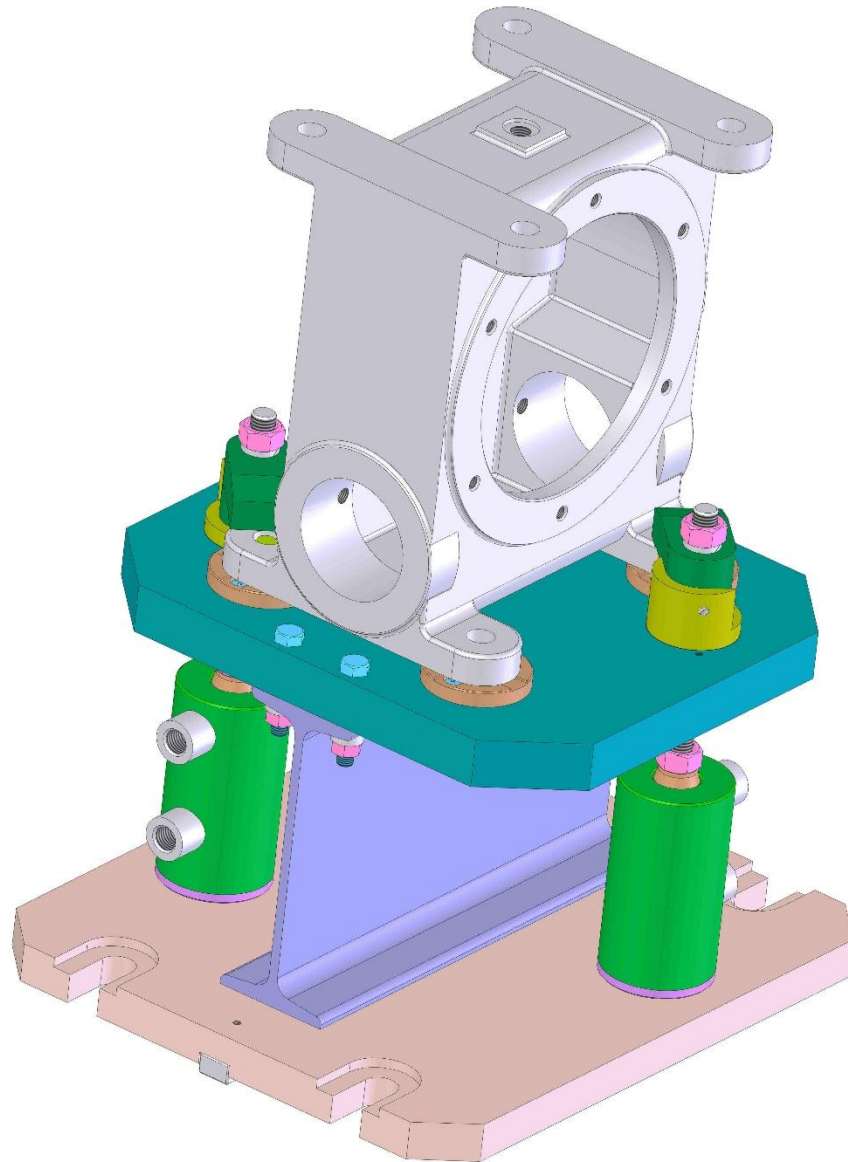


Наладка технологічна на операцію О15 (продовження)

08-26.ДП.029.03.000 КН

Перехід 39,40,41,42

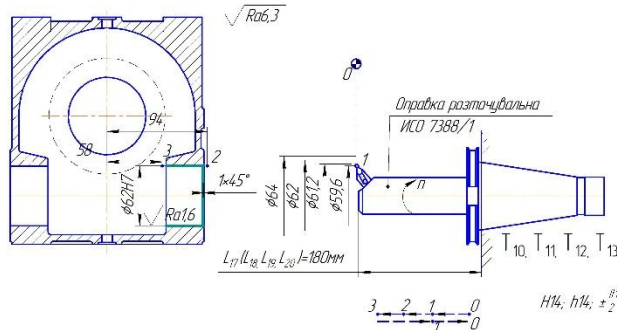


Перехід 43,44,45

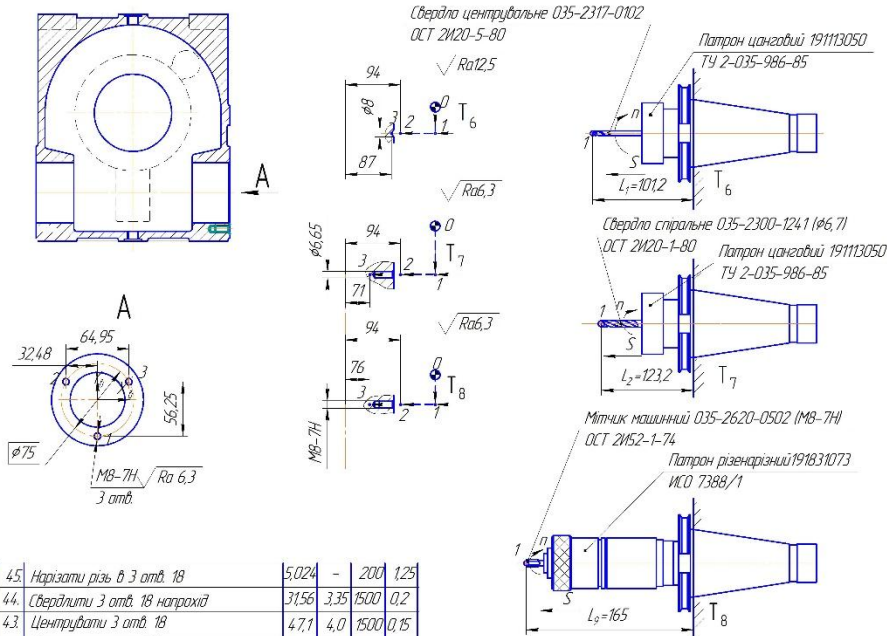

45	Нарізати різь в 3 отв. 18	5,024	-	200	1,25		
44	Свердлити 3 отв. 18 напрохід	31,56	3,35	1500	0,2		
43	Центрувати 3 отв. 18	4,71	4,0	1500	0,15		
42	Разточити фаску 22	89,02	1,0	450	1,0		
41	Разточити отв. 17 остаточно напрохід	87,6	0,4	450	1,0		
45	Разточити отв. 17 попередньо напрохід	96,08	0,8	500	0,7		
39	Разточити отв. 17 попередньо напрохід	102,9	1,5	550	0,5		
38	Фрезерувати поверхні 16 одноразово	94,2	2,2	300	1,3 _{max}		
36	Нарізати різь в 2 отв. 11,13	7,53	-	200	1,25		
35	Зенкувати фаски в 2 отв. 11, 13	18,84	1,6	400	0,8		
34	Зенкувати 2 отв. 12, 14	16,99	1,0	300	3,65		
О15	Багатощаблева з ЧПК	220	ВМР-2	V _c	f _t	a _p	S
	Найменування операції	Обладнання		м/с	мм	мм/об	мм/об
							Режими різання


H14, h14, ± 0.02

Компоновка РТК

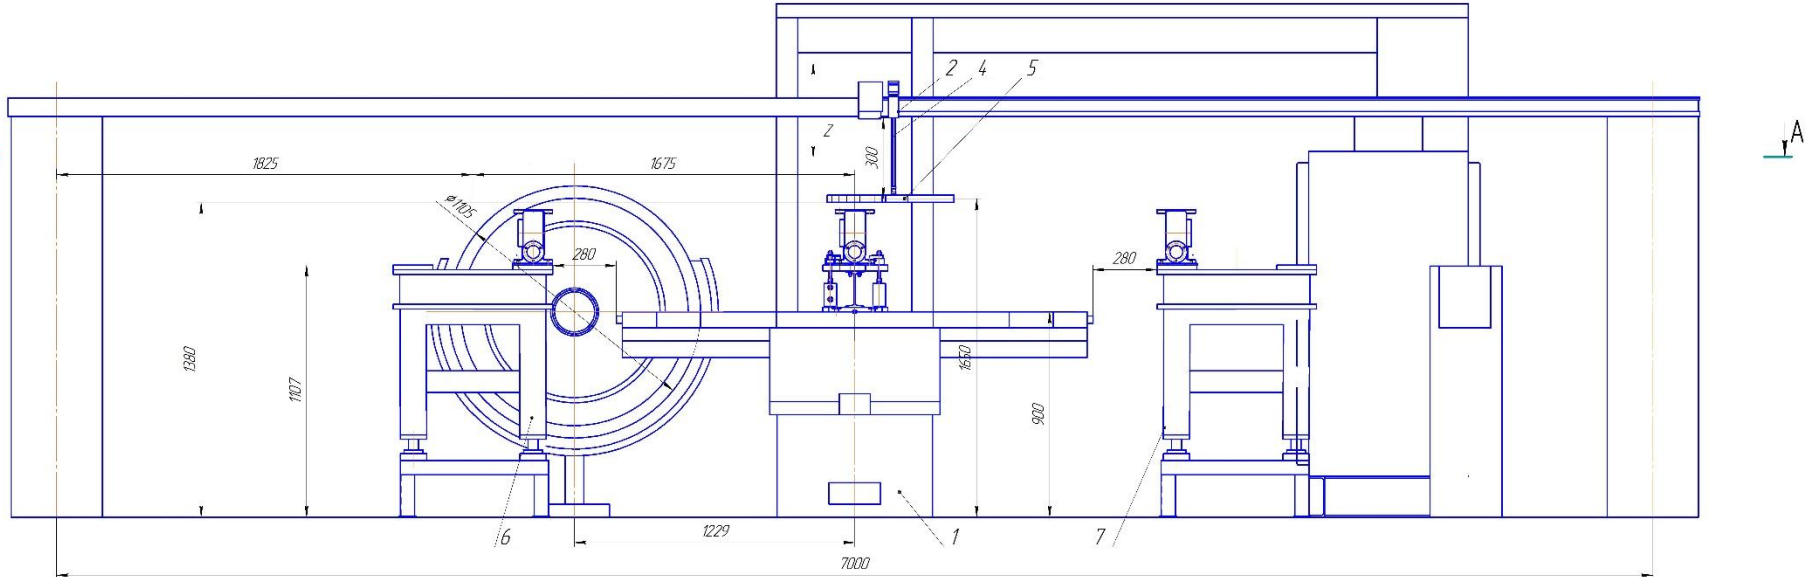

1. Верстат моделі 2204ВМФ4
2. ПР моделі "РС-40-Ц"
3. Пристрій керування ПР
4. Виконавчий орган
5. Захватний пристрій
6. Тактовий стіл-накопичувач заготовок моделі "СТ220"
7. Тактовий стіл-накопичувач деталей моделі "СТ220"

A-A

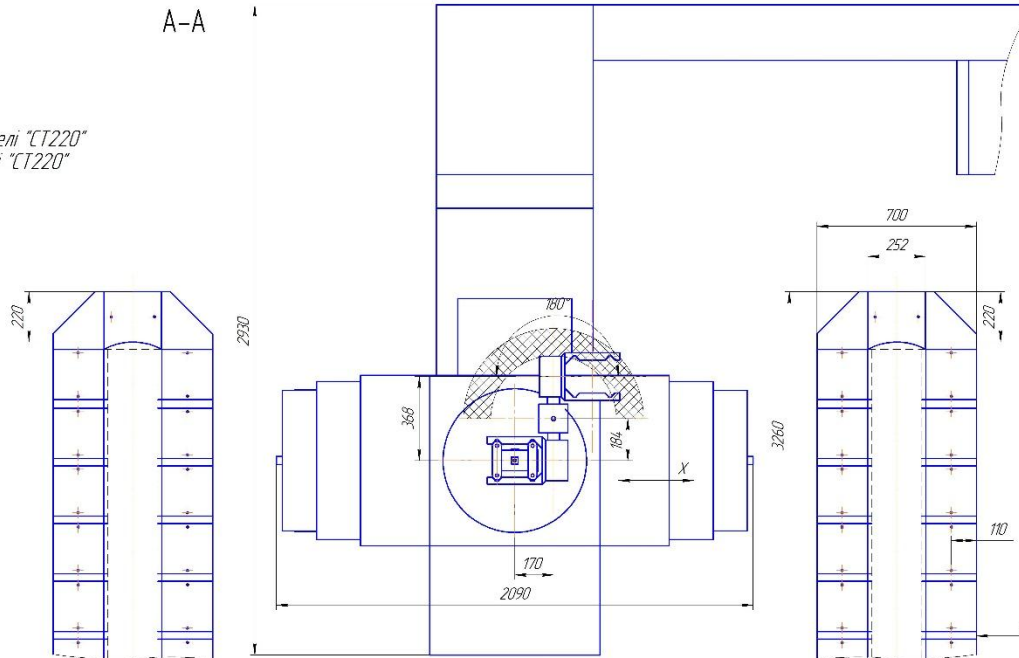


Технічні характеристики ПР

- номінальна вантажопідйомність на руку	-40кг
- кількість рук/захватів на руку	-1/2
- тип привода	- гідравлічний
- пристрій керування	- 587М-331
- позиція позилювання, мм	- ±0,5
- найбільший вильот руки, мм	- 730
- лінійні переміщення, мм	
x (зі швидкістю 0,8м/с)	-3100
z (зі швидкістю 0,4м/с)	-400
- кутові переміщення (зі швидкістю 45град/с); α=180	-7
- довжина монорельсум	-7
- миси, кг	-3000


Основні показники РТК

- Основні показники:
- циклової продуктивності $Q_c=0,00226$;
 - коефіцієнт відносної завантаженості $K_{zв}=0,247$;
 - коефіцієнт використання основного устаткування $K_{вс}=0,973$.
- Безконтактні коефіцієнти:
- коефіцієнт використання $=0,88$
 - коефіцієнт технічного використання $=0,98$
 - коефіцієнт завантаження $=0,9$
 - коефіцієнт зростання продуктивності праці $=3,52$

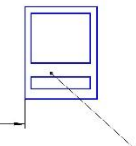


Циклограма функціонування та алгоритм роботи РТК

Циклограма роботи РТК

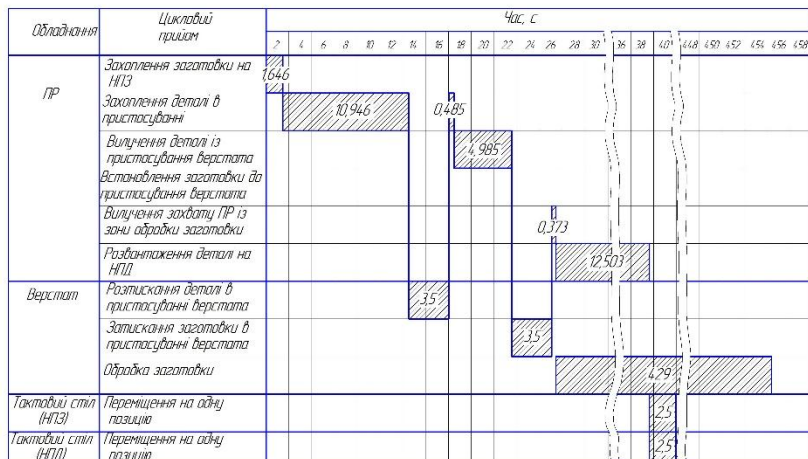

Циклограма функціонування РТК

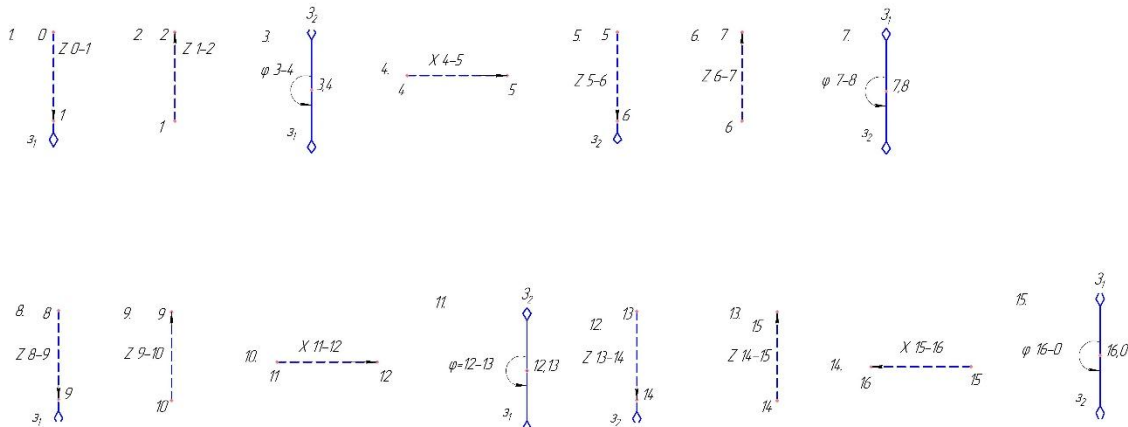

Алгоритм роботи РТК

Цикловий проміжок	Найменування руху	Величина переміщення, мм (град)	Швидкість переміщення, м/с (°/с)	Час, с
Захоплення заготовки PR	Переміщення манипулятора М донизу	300	0,4	0,75
	Затискання захватом З ₁ заготовки	-	-	0,5
	Переміщення манипулятора М догори	300	0,758	0,396
	Сума			1,646
Захоплення деталі в пристосуванні верстата	Поворот каретки манипулятора КМ проти годинникової стрілки на 180°	180°	45	4
	Переміщення каретки К вправо до РЗВ	1675	0,277	6,05
	Переміщення манипулятора М донизу	300	0,758	0,396
	Затискання захватом З ₂ деталі	-	-	0,5
Сума			10,946	
Пристосування верстата	Розтискання деталі в пристосуванні верстата	-	-	3,5
	Сума			3,5
Вилучення деталі із пристосування верстата	Переміщення манипулятора М догори	300	0,619	0,485
	Сума			0,485
Встановлення заготовки до пристосування верстата	Поворот каретки КМ проти годинникової стрілки на 180°	180°	45	4
	Переміщення манипулятора М донизу	300	0,619	0,485
	Розтискання захватом З ₁ заготовки	-	-	0,5
	Сума			4,985
Пристосування верстата	Затискання заготовки в пристосуванні верстата	-	-	3,5
	Сума			3,5
Вилучення захвату PR із зони обробки	Переміщення манипулятора М догори	300	0,805	0,373
	Сума			0,373
Верстат	Обробка заготовки	-	-	4,29
	Сума			4,29
Розвантаження деталі на НІЗ	Переміщення каретки К вліво до НІЗ	1675	0,294	5,7
	Поворот каретки КМ проти годинникової стрілки на 180°	180°	45	4
	Переміщення манипулятора М донизу до НІЗ	300	0,805	0,373
	Розтискання захвату З ₂ обробленої деталі	-	-	0,5
	Переміщення манипулятора М догори	300	0,4	0,75
	Переміщення каретки К вліво до НІЗ	3350	0,8	4,19
Сума	Поворот каретки КМ проти годинникової стрілки на 180°	180°	45	4
	Сума			12,503

Дякую

за

увагу!

